



SERVIZIO
SISMICO
NAZIONALE

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A - DC
Prima sezione

A₁

Data	0131 111 2002	N° progressivo	___	N° Scheda	___	6
------	---------------	----------------	-----	-----------	-----	---

(a cura dell'ufficio)

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="checkbox"/>	Bene individuo <input type="checkbox"/>
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	
Numero schede beni componenti	Codice livello superiore

A₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA S. MARIA ASSUNTA
Denominazione storica:	
Datazione: anno	1750 secolo 18° epoca
Ultima trasformazione	
Tipologia:	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro
Pianta:	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> con cortili <input type="checkbox"/> ad ali aperte <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> altro
Proprietà:	CHIESA
Utilizzatore:	PARROCCHIA

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato <input type="checkbox"/>	Museo <input type="checkbox"/>
Culto <input checked="" type="checkbox"/>	Uffici <input type="checkbox"/>
Abitazione <input type="checkbox"/>	Servizi <input type="checkbox"/>
Turismo <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Abitazione principale	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--------------	--	-----------------------	---

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	1011110	Istat	114	Indirizzo	
Provincia	CAPIORBAISO	Istat	0140	1 <input type="checkbox"/> via	
Comune	10111101011101110	Istat		2 <input type="checkbox"/> corso	
Località	PIAZZA SANTA MARIA			3 <input type="checkbox"/> vicolo	
				4 <input checked="" type="checkbox"/> piazza	
				5 <input type="checkbox"/> località	
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		num. civico	
Foglio	214	Data		N° edificio	
		Particelle	B ALA	Sub.	

A7 - COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)	° ' "	Latitudine Nord(y)	° ' "
Letture GPS					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

A8 - CARATTERISTICHE DEL SITO

A9 - CONTESTO URBANO

	SI		SI
In piano	<input type="checkbox"/>	Area agricola	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input checked="" type="checkbox"/>	Area industriale - commerciale	<input type="checkbox"/>
Su riporto	<input checked="" type="checkbox"/>	Centro urbano	<input checked="" type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input type="checkbox"/>	Periferia urbana	<input type="checkbox"/>
Avvallamento	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	

A10 - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carrabile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>		

A11 - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento in zona alluvionabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A12 - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mosaici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stucchi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dipinti mobili su vario supporto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stali corali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Arazzi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Altari / statue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Reperti archeologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Libri / Stampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Manufatti in carta e pergamena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Altri (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

A13 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Roll./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2 - Interni n° 4-5-6-7-8-9-10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

A14 - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	BUCI	Nome	VINCIGLIANO
Ente/ufficio di appartenenza	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA		
	Fax	E-Mail:	

A15 - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene componente MURATURA LESCO Bene individuo

A16 - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda 11111 Data 03/11/2002 Rilevatore ARCH. VIALIANTO

A17 - DESTINAZIONE D'USO

Parrocchia Cattedrale/Duomo Santuario Altro

A18 - CONDIZIONI D'USO

Quotidiano Settimanale Saltuario Abbandonata Affollamento

A19 - POSIZIONE

Isolata Corpi bassi annessi Estremità o angolo Nel contesto urbano Nel centro storico

A20 - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono Discreto Scadente Pessimo In corso lavori

Eventuali precedenti lesioni esistenti NO SI Limitate Estese Gravi

A21 - DANNO SISMICO (consultare A32 - Ahaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

- 0 - □□□□ assenza di danno
1 - ■□□□ danno lieve
2 - ■■□□ danno moderato
3 - ■■■□□ danno medio
4 - ■■■■□□ danno grave
5 - ■■■■■ crollo

1	RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLE ZONE ALTE DELLA FACCIATA	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA	<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) - LESIONI VERTICALI O ARCUATE (NOTAZIONE)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) - ROTAZIONI, SCHIACCIAMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
5	RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PIASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
6	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	ARCHI TRIONFALI (DELL'AULA E DEI TRANSETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELL'ARCO, SCORRIMENTI O DI CONCI - SCHIACCIAMENTI O ALLA BASE DEI PIEDRITTI	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	CUPOLA O TIBURIO	<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURO O NELLA LANTERNA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE)	<input type="checkbox"/>
danno	DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE (O DEL PRESBITERIO)	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VERTICALI O ARCIATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI (VECCHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)		<input type="checkbox"/>
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	TORRE CAMPANARIA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	CELLA CAMPANARIA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)		<input type="checkbox"/>
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A₂₂ - INDICE DI DANNO

$n = \underline{4}$ (numero dei meccanismi possibili) $d = \underline{1}$ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n = \underline{1}$

A₂₃ - AGIBILITÀ

Agibile	<input type="checkbox"/>	Inagibile	<input checked="" type="checkbox"/>
Parzialmente agibile	<input type="checkbox"/>	Agibile con provvedimenti	<input type="checkbox"/>
Temporaneamente inagibile	<input type="checkbox"/>	Inagibile per cause esterne	<input type="checkbox"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne
.....
.....
.....
.....

A₂₄ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi:

A₂₅ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A26 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A26.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

cfz allegato 6/St

A26.2 - Descrizione danno

A26.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

MANTO IN TAVOLATO A PROTEZIONE SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE
DELL'ALTARE - ORGANI - PANO - POLPITO

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

(€ 117'500)

Lire

A27 - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

A27.1 - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

SMONTAGGIO DELLA COPERTURA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI VOLTE
E ARCHI - RIFACIMENTO TOTALE DELLA COPERTURA - PERFORAZIONI

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

(€ 150'000)

Lire

A27.2 - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

CONSTITUZIONE DI CORRILI PERMETTELLI DI CORDONAMENTO SULLA STRUTTURA
PORTANTE - MESSA IN OPERA DI CERNI E TIRANTI - RESTAURO PARAMENTI
MURARI E DECORATIVI - IMPIANTI

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO

(€ 190'000)

Lire

A27.3 - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.L. "a finire")

CONTINATURA DI ARCHI E VOLTE - PONTOLATO CON PONTOGGI
METALLICI -

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

(€ 130'000)

Lire

A28 - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

SOPRINTENDENZA PER I BENI A.P.P.S.A.D. DEL MOLISE

scheda di valutazione costi - sisma del 31.10.2002

gruppo di lavoro 04

località MONITORIO
NEI FRENTANI

denominazione del bene CHIESA S. MARIA ASSUNTA

tipologia del bene (vedi rigo A 12 scheda GNDDT)

proprietà pubblica

proprietà privata


tipologia (chiesa, palazzo, castello, torre, bene archeologico, altro) CHIESA

A 26.3 stima del costo per la salvaguardia delle opere d'arte (vedi rigo A 26,3 scheda GNDDT)	€ 17'500,00
A 27.1 stima del costo per il ripristino strutturale (nuovi danni pregressi aggravati) (vedi rigo A 27,1 scheda GNDDT)	€ 160'000,00
A 27.2 stima del costo per opere di finitura e il miglioramento sismico (vedi rigo A 27,2 scheda GNDDT)	€ 180'000,00
A 27.3 stima del costo opere di pronto intervento (vedi rigo A 27,3 scheda GNDDT)	€ 30'000,00
	totale € 387'500,00

descrizione del danno DISSESTO STRUTTURE PORTANTI
VERTICALI, ORIZZONTALI e COPERTURA

data 03/11/2002


firma del capogruppo

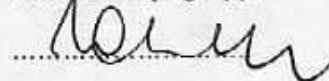

A₂₉ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

Aula (compresi navate, cappello, transetti)	Larghezza mt. 118	Lunghezza mt. 25	Superficie mq. 1459	Altezza media mt. 112
Abside	Larghezza mt. 111	Lunghezza mt. 111	Superficie mq. 1111	Altezza media mt. 111
Facciata principale	Larghezza mt. 113	Altezza mt. 115	Superficie mq. 1195	
Campanile	Larghezza mt. 117	Lunghezza mt. 17		Altezza mt. 25
Coperture chiesa	Larghezza mt. 118	Lunghezza mt. 25	Superficie mq. 1459	Altezza massima mt. 116

A₃₀ - ELABORATI GRAFICI (pianze, sezioni, prospetti, illustrazioni di disegni particolari, allegare eventualmente fotocopia)

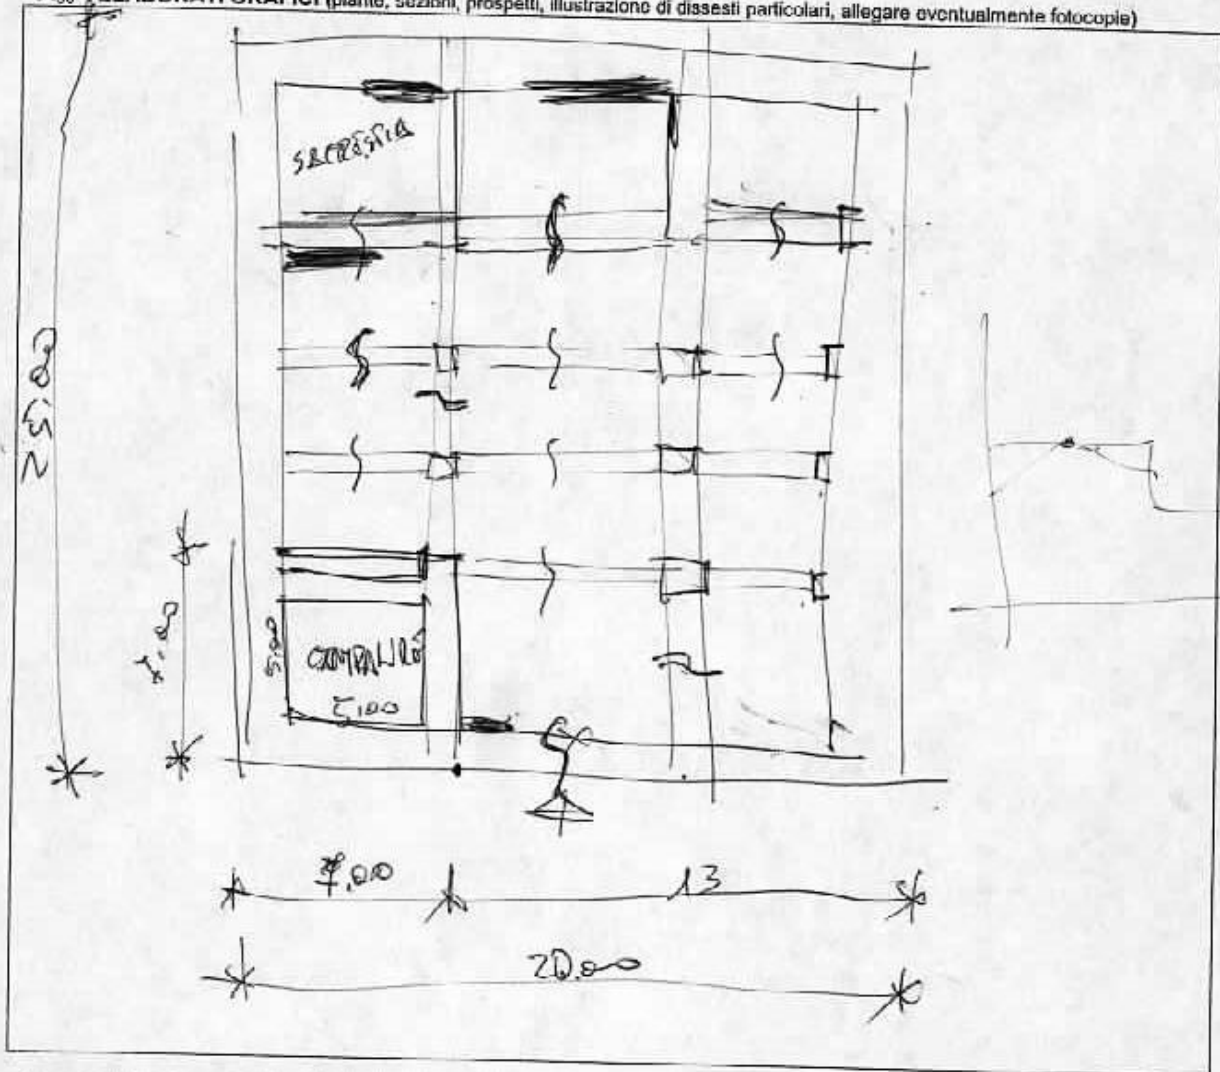


A₃₁ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO


SISMA	31.10.02	C.O.M.	LARINO	SQUADRA N.	04
Componenti della squadra					
Cognome e nome		Qualifica	Ente appartenenza		
VALEUTE		ARCH	Soprint. Archit. del Dolite		
DE CATILLIS		C.T.	=		
RICCI		C.T.	=		
ZINGARO		ARCH	Volontario		

A32 - ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DELLE CHIESE


1. RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA

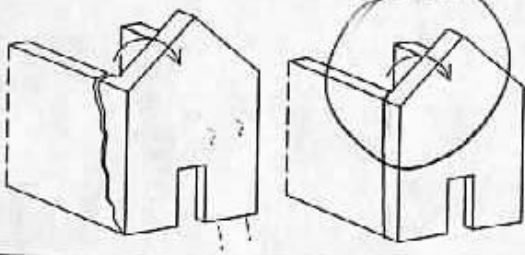


2. MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA

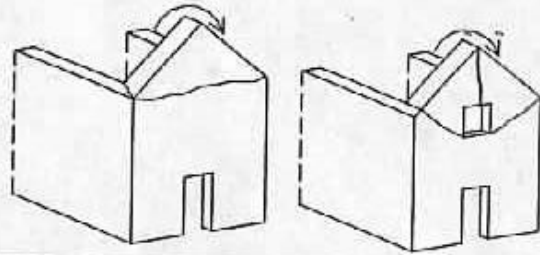


3. MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA

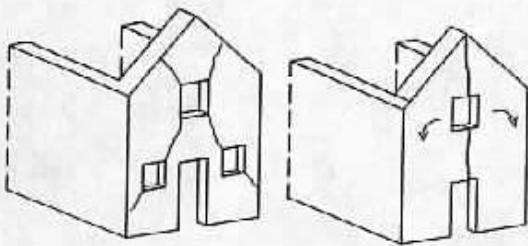


4. RISPOSTA TRASVERSALE DI AULA O TRANSETTO

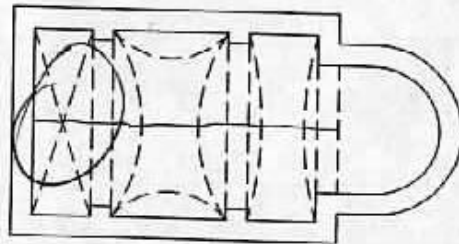


5. RISPOSTA LONGITUDINALE NAVATA CENTRALE

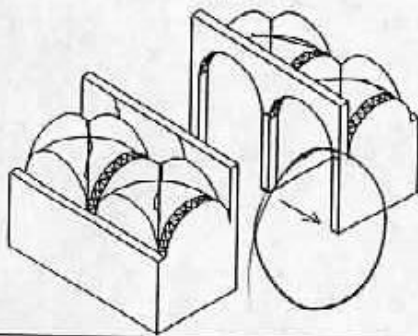


6. VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE

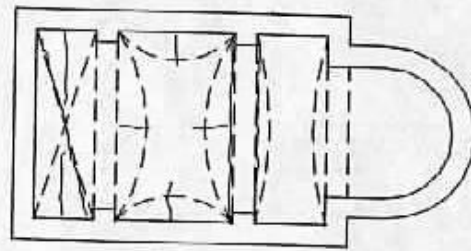


7. VOLTE NAVATE LATERALI E TRANSETTO

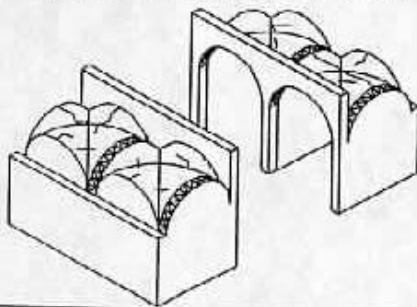


8. ARCHI TRIONFALI

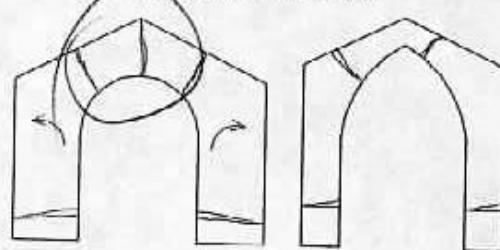

9. CUPOLA O TIBURIO

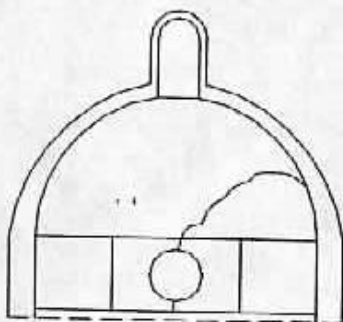

10. RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ

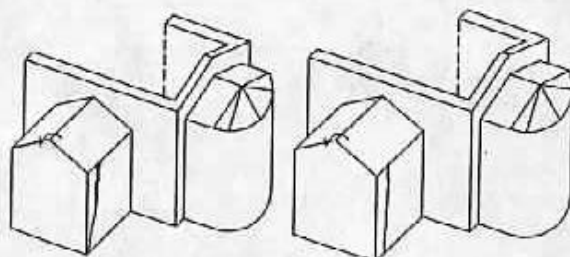



residenza del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali

6 bis

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
 (decreto interministeriale n. 133 del 29 gennaio 2001)



SERVIZIO
 SISMICO
 NAZIONALE
 National Seismic Service

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data	08 11 2002	N° progressivo	___	N° Scheda	___ 6 bis
------	------------	----------------	-----	-----------	-----------

(a cura dell'ufficio)

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="checkbox"/>	Bene individuato	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti	Codice livello superiore	_____

A₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA S. MARIA ASSUMTA				
Denominazione storica:	_____				
Datazione: anno	1720	secolo	18	epoca	_____
Tipologia:	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa	<input type="checkbox"/> palazzo	<input type="checkbox"/> castello	<input type="checkbox"/> torre	<input type="checkbox"/> bene archeologico
Pianta:	<input checked="" type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> con cortili	<input type="checkbox"/> ad ali aperte	<input type="checkbox"/> lineare	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Proprietà:	ECCLESIALE				<input type="checkbox"/>
Utilizzatore:	PARROCCHIA				<input type="checkbox"/>

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>
Culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Uffici	<input type="checkbox"/>
Abitazione	<input type="checkbox"/>	Servizi	<input type="checkbox"/>
Turismo	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Usò pubblico	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Abitazione principale	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--------------	--	-----------------------	---

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	MOLISE	Istat	14	Indirizzo	S. MARIA
Provincia	CAMPANIA	Istat	070	1 via	IA
Comune	MONTORVANO MARONE	Istat	1097	2 corso	_____
Località	_____			3 vicolo	_____
				4 piazza	_____
				5 località	_____
Sezione censuaria	_____	N° complesso o aggregato	_____	N° edificio	_____
Foglio	24	Data	_____	Particelle	B 141
				Sub.	_____

12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE		<input checked="" type="checkbox"/> □□□□
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI (VECCHIE APERTURE IAMPONATE, ECC)		<input checked="" type="checkbox"/> □□□□
14	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO		<input checked="" type="checkbox"/> □□□□
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO		<input checked="" type="checkbox"/> □□□□
16	TORRE CAMPANARIA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)		<input checked="" type="checkbox"/> □□□□
17	CELLA CAMPANARIA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI		□□□□□□
18	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO		<input checked="" type="checkbox"/> □□□□

A22 - INDICE DI DANNO

$i = \underline{\quad}\underline{\quad}$ (numero dei meccanismi possibili) $d = \underline{\quad}\underline{\quad}$ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n = \underline{\quad}\underline{\quad}$

A23 - AGIBILITÀ

Agibile	<input type="checkbox"/>	Inagibile	<input checked="" type="checkbox"/>
Parzialmente agibile	<input type="checkbox"/>	Agibile con provvedimenti	<input type="checkbox"/>
Temporaneamente inagibile	<input type="checkbox"/>	Inagibile per cause esterne	<input type="checkbox"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante		Indicare le cause esterne
	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro		

A24 - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi

A25 - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SOPRINTENDENZA PER I BENI A.P.P.S.A.D. DEL MOLISE

scheda di valutazione costi - sisma del 31.10.2002

gruppo di lavoro

località PIONTORICO
NEI FRENTANI

denominazione del bene CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA

tipologia del bene (vedi rigo A 12 scheda GNDT)

proprietà pubblica ECCLESIALE

proprietà privata

tipologia (chiesa, palazzo, castello, torre, bene archeologico, altro) CHIESA.....

A 26.3	stima del costo per la salvaguardia delle opere d'arte (vedi rigo A 26,3 scheda GNDT)	€ <u>20.000,00</u>
A 27.1	stima del costo per il ripristino strutturale (nuovi danni progressi aggravati) (vedi rigo A 27,1 scheda GNDT)	€ <u>450.000,00</u>
A 27.2	stima del costo per opere di finitura e il miglioramento sismico (vedi rigo A 27,2 scheda GNDT)	€ <u>200.000,00</u>
A 27.3	stima del costo opere di pronto intervento (vedi rigo A 27,3 scheda GNDT)	€ <u>50.000,00</u>
		totale € <u>720.000,00</u>

descrizione del danno Lesioni alle pareti murarie
lesioni archi archi e alle
volte

data 08.11.02

firma del capogruppo

arch. Nobile

A₂₆ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{26.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

ex allegato 6/5t

A_{26.2} - Descrizione danno

A_{26.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

(€ 120 000)

Lire

A₂₇ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

A_{27.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

Ripristino capriate e completamento delle archiature di terrazzi.
Consolidamento archi e volte. Puntellamento di travi e catene - Ripristino
e curatura delle murature - Incastellamento di assi separati.

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

(€ 450 000)

Lire

A_{27.2} - Descrizione opere di finitura, implantistica e miglioramento sismico collegate

Varie e piccoli rifacimenti di tuberie; Ripristino delle
pavimentazioni. Anteggi esterni ed interni. Revisione di
parte a fine ste' e sostituzione degli stelli.

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO

(€ 200 000)

Lire

A_{27.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.L. "a finire")

Esterno - controsoffitti coperture (monte) e vele per permettere accesso ai
fabbricati adiacenti o peruzzi protetti (sicurezza di). Puntellamento
di archi e volte con arco triangolare e altri de per evitare
infiltri.

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

(€ 150 000)

Lire


A₂₈ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

A₂₉ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza media mt. _ _ _
Abside	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza media mt. _ _ _
Facciata principale	Larghezza mt. _ _ _	Altezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	
Campanile	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _		Altezza mt. _ _ _
Coperture chiesa	Larghezza mt. _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza massima mt. _ _ _

A₃₀ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di disegni particolari, allegare eventualmente fotocopia)

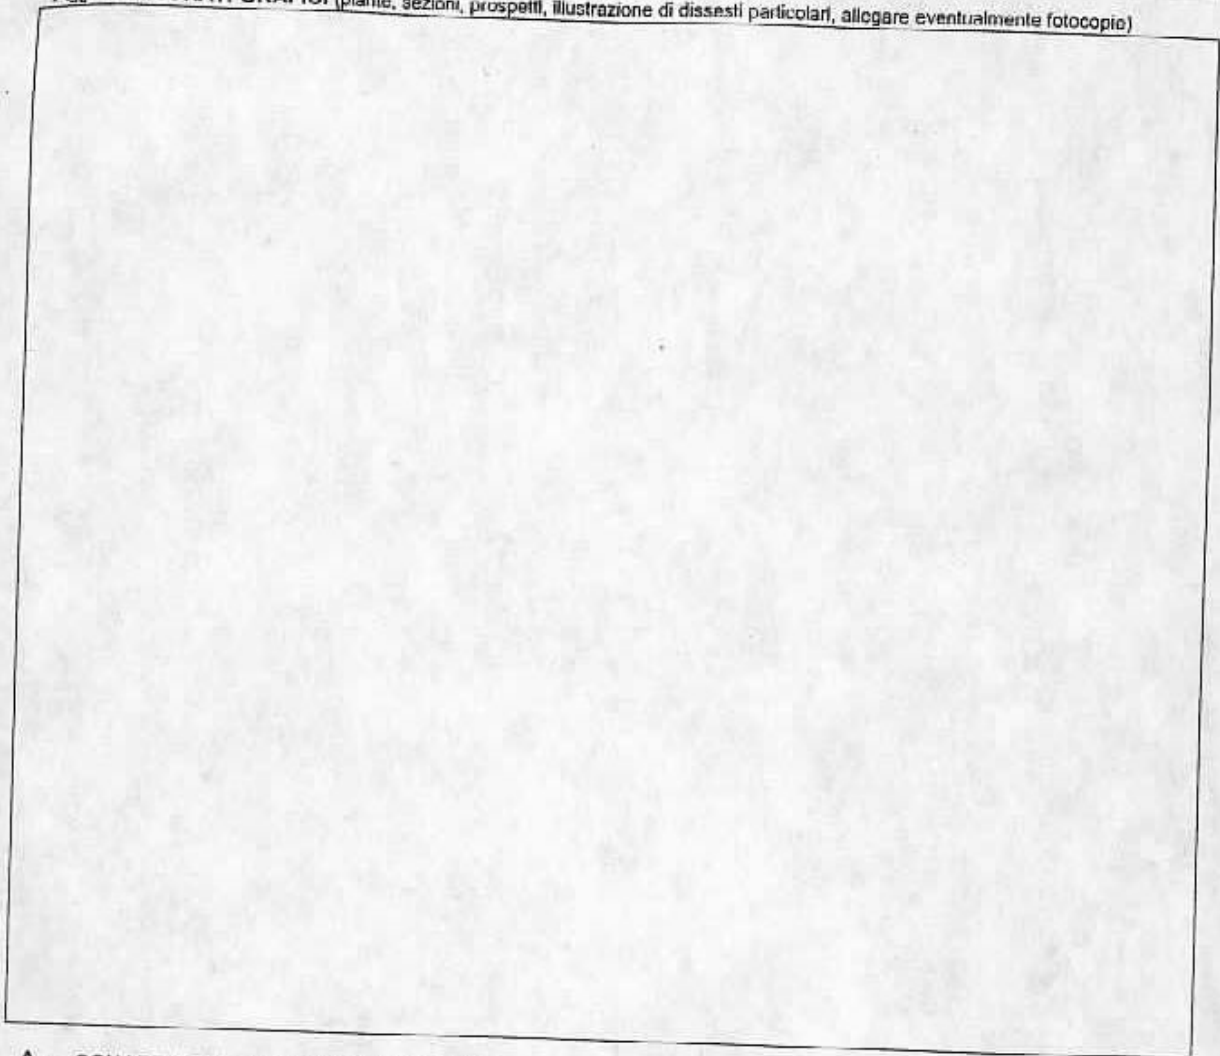

A₃₁ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA	31-10-02	C.O.M.	LARINO	SQUADRA N.
Componenti della squadra				
Cognome o nome		Qualifica	Ente appartenenza	
VIGANTI	CLOMONTINA	ARCA	SOPR. ARCHITET. MOLISE	
RIMONDI	TIBERIO	ING	R.C.P.	
RICEI	VINCENZO	C.P.	SOPR. ARCHITET. MOLISE	
DEGANUTI	MARIO	ARCA	COMUNE DI CORROGGIO	
SASSO	FRANCO	V.V.F.		

AL COMUNE DI MONITORIO NEI FRENTANI C.O.M. LAIRIMIO
CODICE ISTAT COMUNE 0701047 SIGLA

MODELLO GP1

PROVVEDIMENTI URGENTI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(DA COMPILARE IN DUPLICILE COPIA: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM)

SCHEDA N.

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>CHIESA DI MARIIA ASSUNTA</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>SISTEMAZIONE COBERTURA E VETE CON VINCOLAMENTO</u>
PUBBLICA PRIVATA CHIESA	INDIRIZZO <u>PIAZZA S. ANTONIA MARIA</u>	<u>PASSAGGI, LOCUSTA, NELLA VIA ARACANTI</u>
	N. CIV. <u> </u>	<u>R. FABBRICATI ANCHESSI DANNEGGIATI</u>
<input type="checkbox"/>	DESTINAZIONE D'USO <u>CHIESA</u>	<u>PUNTELLAZIONE DI ARCHI E VOLTE</u>
	RIF. SCHEDA <u>BC 6</u>	

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO	
	N. CIV.	
<input type="checkbox"/>	DESTINAZIONE D'USO	
	RIF. SCHEDA	

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO	
	N. CIV.	
<input type="checkbox"/>	DESTINAZIONE D'USO	
	RIF. SCHEDA	

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO	
	N. CIV.	
<input type="checkbox"/>	DESTINAZIONE D'USO	
	RIF. SCHEDA	

SQUADRA

DATA 08-11-2002

RIMONDI TIBERIO
DEGANOTTI MARIO
VALENTE CLEMENTINA
(FIRME DEI TECNICI RILEVATORI)



[Signature]
(FIRMA DELL'IMPIEGATO DEL COMUNE)

RICEI VINCENZO
CURIO ENRICO
Servizio tecnico nazionale - Ufficio 8* Scheda per danno a gestione dell'emergenza
versione 1.5 - agosto 1998



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO 6/st



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
(decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001)



SERVIZIO
SISMICO
NAZIONALE

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data	23/11/2012	N° progressivo	___	N° Scheda	___6st
------	------------	----------------	-----	-----------	--------

(a cura dell'ufficio)

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="checkbox"/>	Bene individuo <input type="checkbox"/>
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Codice livello superiore

A₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	_____
Denominazione storica:	_____
Datazione: anno _____ secolo _____ epoca _____	Ultima trasformazione _____
Tipologia: <input type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta: <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> con cortili <input type="checkbox"/> ad ali aperte <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> altro	
Proprietà:	_____
Utilizzatore:	_____

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato <input type="checkbox"/>	Museo <input type="checkbox"/>
Culto <input type="checkbox"/>	Uffici <input type="checkbox"/>
Abitazione <input type="checkbox"/>	Servizi <input type="checkbox"/>
Turismo <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Abitazione principale	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--------------	---	-----------------------	---

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	_____	Istat	_____	Indirizzo	_____
Provincia	_____	Istat	_____	1 <input type="radio"/> via	_____
Comune	_____	Istat	_____	2 <input type="radio"/> corso	_____
Località	_____			3 <input type="radio"/> vicolo	_____
				4 <input type="radio"/> piazza	_____
				5 <input type="radio"/> località	num. civico _____
Sezione censuaria	_____	N° complesso o aggregato	_____	N° edificio	_____
Foglio	_____	Data	_____	Particelle	_____
				Sub.	_____

A7 - COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)	° '	Latitudine Nord(y)	° '	
Lettura GPS					SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

A8 - CARATTERISTICHE DEL SITO
A9 - CONTESTO URBANO

	SI		SI
In piano	<input type="checkbox"/>	Area agricola	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	Area industriale - commerciale	<input type="checkbox"/>
Su riperto	<input type="checkbox"/>	Centro urbano	<input type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input type="checkbox"/>	Periferia urbana	<input type="checkbox"/>
Avvallamento	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	

A10 - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carrabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>		

A11 - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento in zona alluvionabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A12 - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mosaici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Stucchi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dipinti mobili su vario supporto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stali corali)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	
Arazzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Altari / sculture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	
Reperti archeologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Libri / Stampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Manufatti in carta e pergamena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Altri (specificare) ARREDI MOBILI SUPPLEMENTARI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	

A13 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

A14 - COMPILATORE SCHEDA

Cognome		Nome	
Ente/ufficio di appartenenza			
		Fax	
E-Mail:			

A₂₉ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. _ _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza media mt. _ _ _ _
Abside	Larghezza mt. _ _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza media mt. _ _ _ _
Facciata principale	Larghezza mt. _ _ _ _	Altezza mt. _ _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	
Campanile	Larghezza mt. _ _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _ _		Altezza mt. _ _ _ _
Coperture chiesa	Larghezza mt. _ _ _ _	Lunghezza mt. _ _ _ _	Superficie mq. _ _ _ _	Altezza massima mt. _ _ _ _

A₃₀ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eventualmente fotocopie)

A₃₁ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA	C.O.M.	SQUADRA N.	
<i>Componenti della squadra</i>			
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza	Firma
VALERIO VAIGHITTA	STORICO	CANBI	
ISGRÒ SIMONETTA	STORICO	CANBI	

