

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

NATALIZIA
REALE

NUOVA

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
(Decreto Interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001)



EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI – DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data 08/12/2012 N° progressivo 141 N° Scheda 104
(a cura dell'ufficio)

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="checkbox"/>	Bene individuo <input checked="" type="checkbox"/>
(in caso di bene complesso nemmeno una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente) _____	Numero schede beni componenti _____

A₃ - OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA SANT'ANTONIO ABATE	Denominazione storica:
Datazione: anno 1700 secolo XVIII epoca	Ultima trasformazione 1990
Tipologia: <input checked="" type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta: <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> con cortili <input type="checkbox"/> ad ali aperte <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> altro	
Proprietà: PIAZZA SANT'ANTONIO	Ufficio: _____
Utilizzatore: CHIESA	Ufficio: _____

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>
Culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Uffici	<input type="checkbox"/>
Abitazione	<input type="checkbox"/>	Servizi	<input type="checkbox"/>
Turismo	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	_____

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico SI NO Abitazione principale SI NO

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MOLISE	Istat 44	Indirizzo LARGO CHIESA
Provincia CHIAMPANO	Istat 020	1 O via LIESA
Comune MONTALBANO	Istat 0344	2 O corso LIESA
Località LARGO CHIESA		3 O vicolo LIESA
Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	4 O piazza LIESA
Foglio 109	Data 12/12/2012	5 O località num.civico LIESA
	Particelle B ALIZI	Sub.

A₇ - COORDINATE UTM

Quadrante	_____	Longitudine Est (x)	_____° _____'	Latitudine Nord(y)	_____° _____'	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Lettura GPS							

A₈ - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	<input type="checkbox"/>	Area agricola	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	Area industriale - commerciale	<input type="checkbox"/>
Su ripido	<input type="checkbox"/>	Centro urbano	<input type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input type="checkbox"/>	Periferia urbana	<input type="checkbox"/>
Avallamento	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	

A₁₀ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>		

A₁₁ - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insediamento minacciato da frana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insediamento in zona alluvionabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insediamento soggetto ad altre minacce naturali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₁₂ - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	_____
Mosaici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Stucchi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Dipinti mobili su vario supporto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	_____
Arredi (soffitti, arboni, pulpito, stalli corali)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Arazzi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Altari / statue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	_____
Reperti archeologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Libri / Stampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Manufatti in carta e pergamena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Altri (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____

A₁₃ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
2 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
3 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
4 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____

A₁₄ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	RENZO	Nome	ANTONIO
Ente/ufficio di appartenenza	SOVRINTENDENZA	ASL 104130	
Fax		E-Mail:	

A₁₅ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene componente	<input type="checkbox"/>	Bene individuo	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

A₁₆ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda	<u>13041</u>	Data	<u>08/12/2003</u>	Rilevatore	<u>ANTONIO PECALI</u>
-----------	--------------	------	-------------------	------------	-----------------------

A₁₇ - DESTINAZIONE D'USO

Parrocchia	<input checked="" type="checkbox"/>	Cattedrale/Duomo	<input type="checkbox"/>	Santuario	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------	-------

A₁₈ - CONDIZIONI D'USO

Quotidiano	<input checked="" type="checkbox"/>	Settimanale	<input type="checkbox"/>	Saltuario	<input type="checkbox"/>	Abbandonata	<input type="checkbox"/>	Affollamento	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

A₁₉ - POSIZIONE

Isolata	<input type="checkbox"/>	Corpi bassi annessi	<input type="checkbox"/>	Estremità o angolo	<input type="checkbox"/>	Nel contesto urbano	<input checked="" type="checkbox"/>	Nel centro storico	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------

A₂₀ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono	<input type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Scadente	<input type="checkbox"/>	Pessimo	<input type="checkbox"/>	In corso lavori	<input type="checkbox"/>	
Eventuali precedenti lesioni esistenti	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	Limitate	<input type="checkbox"/>	Estese	<input type="checkbox"/>	Gravi	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNO SISMICO (consultare A₃₂ - Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

0 - assenza di danno 1 - danno lieve 2 - danno moderato
 3 - danno medio 4 - danno grave 5 - crollo

1	RIBALTAMENTO DELLA FAZZIATA	
danno	DISTACCO DELLA FAZZIATA DALLE PARETI	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FAZZIATA	
danno	LESIONI NELLA ZONA ALTA DELLA FAZZIATA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FAZZIATA	
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) - LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO	
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) - ROTAZIONI, SCHIACCIAMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE	
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE (<u>SOLAI IN FERRO</u>)	
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO (<u>SOLAI IN FERRO</u>)	
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	ARCHI TRIONFALI (DELL'AULA E DEI TRANSETTI)	
danno	LESIONI NELL'ARCO, SCORRIMENTO DI CONCI - SCHIACCIAMENTO ALLA BASE DEI PIEDRITTI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	CUPOLA O TIBURIO	
danno	LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURNO O NELLA LANTERNA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE)	
danno	DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	RIBALTAMENTO DELL'ABSIDA (O DEL PRESBITERIO)	
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDA	<i>SOLAI IN FERRO A</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE		<input checked="" type="checkbox"/>
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI (VECCHIE APERTURE TAMPOONATE, ECC)		<input checked="" type="checkbox"/>
14	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO		<input type="checkbox"/>
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO		<input checked="" type="checkbox"/>
16	TORRE CAMPANARIA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)		<input checked="" type="checkbox"/>
17	CELLA CAMPANARIA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI		<input type="checkbox"/>
18	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)		<input type="checkbox"/>
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO		<input type="checkbox"/>

A₂₂ - INDICE DI DANNO

n = (numero dei meccanismi possibili) d = (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n =$

A₂₃ - AGIBILITÀ

Agibile	<input type="checkbox"/>	Inagibile	<input type="checkbox"/>
Parzialmente agibile	<input type="checkbox"/>	Agibile con provvedimenti <input checked="" type="checkbox"/>	Temporaneamente inagibile <input type="checkbox"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne

RIMOZIONE DEI FRAMMENTI DI INTONACAZIONE IN CORPO SOLAI DI FERRO DBL IN SOMMITÀ DELLA NAVATA CENTRALE DELL'ABSIDE

ESISTENZA A DESTRA DELLA FACCIATA POSIZIONE (ADIACENZA AL CAMPIVILE)

A₂₄ - TIPO DI VISITA

DBI CON AI ANGOLARI

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi *INACCESSIBILITÀ DBL DI ANGOLO SOTTO EDETTO*

A₂₅ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti <i>GIA' EFFETTUATI</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchilatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₆ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)A_{26.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

.....
.....
.....

A_{26.2} - Descrizione danno

.....
.....

A_{26.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobiliSI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

.....
.....

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE(€) Lire **A₂₇ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE**A_{27.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

.....
.....

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE(€) Lire A_{27.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

.....
.....

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO(€) Lire A_{27.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

.....
.....

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO(€) Lire **A₂₈ - NOTE**

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

.....
.....
.....

A₂₉ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Abside	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	
Campanile	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>		Altezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza massima mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>

A₃₀ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dissensi particolari, allegare eventualmente fotocopie)

A₃₁ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA <u>31-10-2009</u>	C.O.M. <u>CARINO</u>	SQUADRA N.
<i>Componenti della squadra</i>		
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
<u>NATALIZIA CARLO ALBERTO</u>	<u>ARCH. Sop. AG. Officina</u>	
<u>RIBAUL ANTONIO</u>	<u>GEOT</u>	<u>Comune Sop. CB</u>

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
(decreto interministeriale n.133 del 23 gennaio 2001)



SERVIZIO
SISMICO
NAZIONALE
Terremoti Sismici Sismi

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI – DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data 21 11 2004 N° progressivo 111 N° Scheda 111 B C G
(a cura dell'ufficio)

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="checkbox"/>	Bene individuo <input checked="" type="checkbox"/>
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti <u>1</u>
	Codice livello superiore <u>111111111111111111111111</u>

A₃ - OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI SAN MARIA ASSUNTA
Denominazione storica: CHIESA DI SAN MARIA ASSUNTA
Datazione: anno 1111 secolo 11 epoca 111111111111111111111111 Ultima trasformazione 1950
Tipologia: chiesa palazzo castello torre bene archeologico altro
Pianta: regolare con cortili ad ali aperte lineare altro
Proprietà: ENTE MONASTICO PIARROCCIA
Utilizzatore: ENTE MONASTICO PIARROCCIA 0874826363
Riferite ai tempi di fondazione

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato <input type="checkbox"/>	Museo <input type="checkbox"/>
Culto <input checked="" type="checkbox"/>	Uffici <input type="checkbox"/>
Abitazione <input type="checkbox"/>	Servizi <input type="checkbox"/>
Turismo <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico SI NO Abitazione principale SI NO

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione <u>MOLISE</u> Istat <u>114</u>	Indirizzo <u>LARGO CHIESA</u>
Provincia <u>CAMPOBASIO</u> Istat <u>070</u>	1 <input type="radio"/> via
Comune <u>MONTELONGO</u> Istat <u>1044</u>	2 <input type="radio"/> corso
Località <u>LARIANO CHIESA</u>	3 <input type="radio"/> vicolo
	4 <input type="radio"/> piazza
	5 <input type="radio"/> località num. civico <u>111</u>
Sezione censaria <u>111111</u> N° complesso o aggregato <u>111111</u> N° edificio <u>1111</u>	
Foglio <u>11119</u> Data <u>11 11 2004</u> Particelle <u>111112</u> Sub. <u>1111</u>	

A₇ - COORDINATE UTM

Quadrante	_____	Longitudine Est (x)	_____° _____'	Latitudine Nord(y)	_____° _____'
Lettura GPS			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

A₈ - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	<input type="checkbox"/>	Area agricola	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	Area industriale - commerciale	<input type="checkbox"/>
Su riporto	<input type="checkbox"/>	Centro urbano	<input type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input checked="" type="checkbox"/>	Periferia urbana	<input type="checkbox"/>
Avallamento	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	

A₁₀ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>		

A₁₁ - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insediamento minacciato da frana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insediamento in zona alluvionabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insediamento soggetto ad altre minacce naturali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A₁₂ - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	36
Mosaici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Stucchi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Dipinti mobili su vario supporto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1
Arazzi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	1
Altari / statue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1
Reperti archeologici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Libri / Stampe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	1
Manufatti in carta e pergamena	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Altri (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1

A₁₃ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
2 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1
3 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1
4 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1

A₁₄ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	BRUNO	Nome	BIRKIN
Ente/ufficio di appartenenza	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA		
Telefono	Fax	E-Mail:	

A₁₅ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene componente	<input type="checkbox"/>	Bene individuo	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	----------------	--------------------------

A₁₆ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITÀ DELLE CHIESE

N° Scheda	111111	Data	21/11/2014	Rilevatore	Giorgio Bonsu
-----------	--------	------	------------	------------	---------------

A₁₇ - DESTINAZIONE D'USO

Parrocchia	<input checked="" type="checkbox"/>	Cattedrale/Duomo	<input type="checkbox"/>	Santuario	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------	-------

A₁₈ - CONDIZIONI D'USO

Quotidiano	<input checked="" type="checkbox"/>	Settimanale	<input type="checkbox"/>	Saltuario	<input type="checkbox"/>	Abbandonata	<input type="checkbox"/>	Affollamento	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

A₁₉ - POSIZIONE

Isolata	<input type="checkbox"/>	Corpi bassi annessi	<input type="checkbox"/>	Estremità o angolo	<input type="checkbox"/>	Nel contesto urbano	<input checked="" type="checkbox"/>	Nel centro storico	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------

A₂₀ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono	<input type="checkbox"/>	Discreto	<input checked="" type="checkbox"/>	Scadente	<input type="checkbox"/>	Pessimo	<input type="checkbox"/>	In corso lavori	<input type="checkbox"/>	
Eventuali precedenti lesioni esistenti	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Limitate	<input checked="" type="checkbox"/>	Estese	<input type="checkbox"/>	Gravi	<input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNO SISMICO (consultare A₂₂ - Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

0 - □□□□ assenza di danno 1 - ■□□□ danno lieve 2 - ■■□□□ danno moderato
 3 - ■■■□□ danno medio 4 - ■■■■□□ danno grave 5 - ■■■■■ crollo

1	RIBALTIMENTO DELLA FAÇCIATA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	DISTACCO DELLA FAÇCIATA DALLE PARETI		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FAÇCIATA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA ZONA ALTA DELLA FAÇCIATA		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FAÇCIATA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) - LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE)		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) - ROTAZIONI, SCHIACCIMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	ARCHI TRIONFALI (DELL'AULA E DEI TRANSETTI)		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELL'ARCO, SCORRIMENTO DI CONCI - SCHIACCIMENTO ALLA BASE DEI PIEDRITTI		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	CUPOLA O TIBURIO		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURNO O NELLA LANTERNA		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	RIBALTIMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE)		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	RIBALTIMENTO DELL'ABSIDA (O DEL PRESBITERIO)		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDA		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI (VECHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
16	TORRE CAMPANARIA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
17	CELLA CAMPANARIA		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
18	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)		<input type="checkbox"/>
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

A₂₂ - INDICE DI DANNO

$n = \underline{\quad}$ (numero dei meccanismi possibili) $d = \underline{\quad}$ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n = \underline{\quad}$

A₂₃ - AGIBILITÀ'

Agibile <input type="checkbox"/>	Inagibile <input type="checkbox"/>	Indicare le cause esterne <input type="checkbox"/>
Parzialmente agibile <input type="checkbox"/>	Agibile con provvedimenti <input type="checkbox"/>	Temporaneamente inagibile <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Verifica più accurata <input checked="" type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro VERIFICA DEL TIPO DI LESIONI - (SUPERFICIALI, PROFONDE), PAGG. ANT. I.

A₂₄ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostinati

A₂₅ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A₂₆ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A_{26.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

.....
.....
.....

A_{26.2} - Descrizione danno

.....
.....
.....

A_{26.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

(€)

Lire

A₂₇ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

A_{27.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

RIPRISTINO DI ANNI PARETE FACCIA A E
PARETE ALTARE

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

(€ 100000)

Lire

A_{27.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

.....
.....
.....

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO

(€)

Lire

A_{27.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

.....
.....
.....

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

(€)

Lire

A₂₈ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

.....
.....
.....
.....

A₂₉ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u>112</u>	Lunghezza mt. <u>120</u>	Superficie mq. <u>1300</u>	Altezza media mt. <u>111</u>
Abside	Larghezza mt. <u>118</u>	Lunghezza mt. <u>114</u>	Superficie mq. <u>132</u>	Altezza media mt. <u>111</u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u>117</u>	Altezza mt. <u>115</u>	Superficie mq. <u>1111</u>	
Campanile	Larghezza mt. <u>12</u>	Lunghezza mt. <u>116</u>		Altezza mt. <u>121</u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u>116</u>	Lunghezza mt. <u>141</u>	Superficie mq. <u>1336</u>	Altezza massima mt. <u>115</u>

A₃₀ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di disegni particolari, allegare eventualmente fotocopie)

--

A₃₁ . SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA <u>31/10/2006</u>	C.O.M. <u>CARINO</u>	SQUADRA N.
<i>Componenti della squadra</i>		
Cognome e nome <u>BONOMI BERNARDO</u>	Qualifica <u>ARCH.</u>	Ente appartenenza <u>SOPRINTENDENZA BORG</u>
Cognome e nome <u>CABURLOTTO GIUSEPPE</u>	Qualifica <u>ARCH.</u>	Ente appartenenza <u>V. FF. BORGHESE MILANO</u>

AL COMUNE DI MONTEFALCONE ALFIO
CODICE ISTAT COMUNE 0710094

C.O.M. L'ATRINO

SIGLA

MODELLO GPT

PROVVEDIMENTI URGENTI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(DA COMPILARE IN DUPLICE COPIA: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM)


SCHEDA N. 111111

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA	INDIRIZZO	VERIFICA PIÙ AGRICOLA TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVATA	AD ANIVERS
		N. CIV.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESTINAZIONE D'USO
		CHIESA
	RIF. SCHEDA	PC4
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA	INDIRIZZO	
<input type="checkbox"/>	PRIVATA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESTINAZIONE D'USO
	RIF. SCHEDA	
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA	INDIRIZZO	
<input type="checkbox"/>	PRIVATA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESTINAZIONE D'USO
	RIF. SCHEDA	
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA	INDIRIZZO	
<input type="checkbox"/>	PRIVATA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESTINAZIONE D'USO
	RIF. SCHEDA	

SQUADRA 111111

Balzoni Parino Arch. sopr. archit. Arturo
 CARLUCCIO GIUSEPPE ARCH. VV.FP.
 (FIRME DEI TECNICI RILEVATORI)

DATA 21/11/2002


 (FIRMA DELL'IMPiegato DEL COMUNE)

Manuale per la gestione dell'attività tecnica nei COM

AL COMUNE DI MONTELONGO
CODICE ISTAT COMUNE 010004

C.O.M. LARINO

SIGLA

MODELLO GP1

PROVVEDIMENTI URGENTI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(DA COMPILARE IN DUPLICE COPIA: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM)

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	SCHEDA N. <u>1</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	<u>CHIESA DI S. MARIA AD NIVES</u>	<u>ACIBILE A COMPLIENZA CHE SPANO RIMOSSI I FRAMMENTI DI INTONACO SOSPESI IN CORRISPONDENZA DELLE TRAV</u>	
PRIVATA <input type="checkbox"/>	<u>INDIRIZZO</u> <u>LARGO CHIESA</u>	<u>AL FERRO DEL SOLATO SULLA NAVATA CENTRALE E SIA VERIFICATA LA STABILITÀ DEI CONCI ANGOLARI IN SOMMITÀ DELLA LESINA A DESTRA DELLA FAÇADE POSTERIORE (ANACENTE AL CAMPANILE)</u>	
N. CIV.		RIF. SCHEDA <u>10101</u>	
DESTINAZIONE D'USO			

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	RIF. SCHEDA	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA <input type="checkbox"/>	<u>INDIRIZZO</u>	<u>.....</u>	
PRIVATA <input type="checkbox"/>	<u>N. CIV.</u>	<u>.....</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>DESTINAZIONE D'USO</u>	<u>.....</u>	

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	RIF. SCHEDA	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA <input type="checkbox"/>	<u>INDIRIZZO</u>	<u>.....</u>	
PRIVATA <input type="checkbox"/>	<u>N. CIV.</u>	<u>.....</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>DESTINAZIONE D'USO</u>	<u>.....</u>	

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	RIF. SCHEDA	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA <input type="checkbox"/>	<u>INDIRIZZO</u>	<u>.....</u>	
PRIVATA <input type="checkbox"/>	<u>N. CIV.</u>	<u>.....</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>DESTINAZIONE D'USO</u>	<u>.....</u>	

SQUADRA	<u>10101</u>	RIF. SCHEDA	<u>.....</u>
<u><i>[Firma]</i></u>		DATA	<u>.....</u>

(FIRME DEI TECNICI RILEVATORI)

(FIRMA DELL'IMPiegato DEL COMUNE)



COMUNE DI MONTELONGO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

C.A.P. 86040 - Via Municipio, 8 - Tel. 0874.838130 - Fax 0874.838305
Partita IVA 00070360706 - E-mail: comunemontelongo@interfree.it

Prot.: 4016

Li 23 DIC 2002

OGGETTO: Esecuzioni provvedimenti alla Chiesa Parrocchiale di S.Maria ad Nives.-

Ai BENI CULTURALI
c/o il C.O.M. di

86035 Larino

~~~~~

Con la presente si comunica a codesto Spett / le Ufficio che da sopralluogo effettuato dai tecnici della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali di stanza presso il C.O.M. di Larino in data 11.12.02 , la Chiesa Parrocchiale di " Santa Maria ad Nives " di Montelongo veniva dichiarata ' Agibile con Provvedimenti '.

I provvedimenti consistevano nella '-rimozione dei frammenti di intonaci sospesi in corrispondenza delle travi di ferro del solaio sulla navata centrale, e verifica della stabilità dei conci angolari in sommità della lesena a destra della facciata posteriore adiacente il campanile.

I provvedimenti di cui innanzi sono stati eseguiti dai VV. del FF. presenti in loco.

Distinti saluti


Il Responsabile dell'Ufficio

Comune di Montelongo  
Geom. Nicolino Mario Di NUNZIO  
  
Firma: *Nicolino Di Nunzio*

SISMA DEL 31- 10 - 2002 C.O.M DI LARINO (Campobasso)

MONTELONGO

S. MARIA AD NIVES

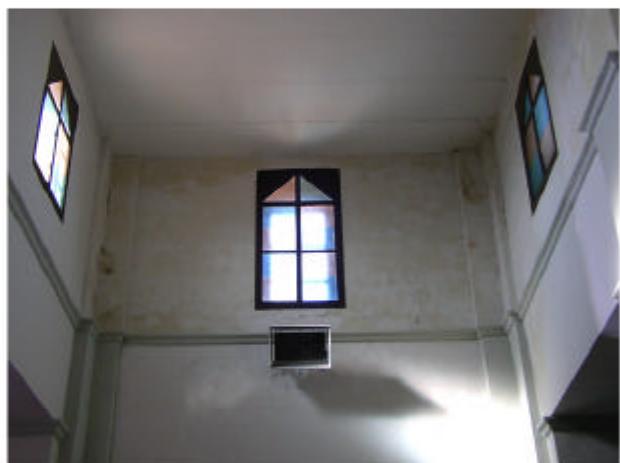

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministere  
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI