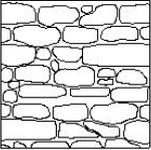
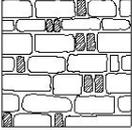
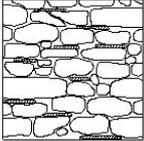
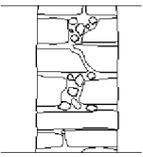
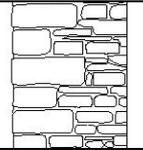


Molise	Comune di Castelpetroso (Is)		
Scheda n. 3	Riferimento scheda 1° livello GNDT (Tipologia Strutture Verticali): Codice D - muratura di pietra sbazzata di cattiva qualità in presenza di irregolarità Sottotipo 3		
A - CARATTERISTICHE DELLA MURATURA			
ELEMENTI COSTITUTIVI		MALTA	
Materiale : calcare Lavorazione : sbazzatura		Tipo : cemetizia Funzione : allettamento	
Dimensione (diagonale elemento) : medie (15-25 cm), grandi (>25cm) Stato di conservazione e qualità : discreto		Stato di lavorazione e qualità : buono Stato di conservazione e resistenza : tenace	
POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI Tessitura			
Apparecchiatura: corsi irregolari 	Posa degli elementi: orizzontale e verticale 	Zeppe o scaglie: in pietra 	Ricorsi o listatura: assenti
SEZIONE TRASVERSALE			
Spessori totale: 90 cm Paramento esterno: 45 cm Paramento interno: 45 cm Presenza di vuoti significativi: si Presenza di diafani: si		Tipologia : due paramenti ammortati 	
INTONACO			
Stato attuale: faccia a vista		Stato di conservazione e resistenza: buono	
COLLEGAMENTI TRA LE PARETI MURARIE			
Martelli		Angolate	
Tipologia: collegamenti efficaci Differente tipologia dei muri di spina – no Frequente presenza di catene - no		Elementi costitutivi: di dimensione maggiore Tipologia: alternanza regolare 	
B – FOTOGRAFIA O PRESENTAZIONE GRAFICA DEL PARAMENTO			
			