

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	01/0 001 5732	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	66	PIEMONTE	
PROVINCIA E COMUNE: VC - Crescentino LUOGO: Via Francesco Bena OGGETTO: Chiesa della Resurrezione (Cimitero vecchio) CATASTO: Fg. 41 lett. B CRONOLOGIA: XVIII sec. (1707; 1763; 1777; 1797) AUTORE: Ignoto DEST. ORIGINARIA: Chiesa USO ATTUALE: Nessuna PROPRIETA': Ente ecclesiastico VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Ex art. 41 legge 1/6/1939 n.1089 P.R.G. E ALTRI: Zona A; P.di F. adottato nel 1970			DESCRIZIONE: <small>(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)</small>  La chiesa, chiaramente frutto di un'architettura provinciale in cui col razionalismo settecentesco coesistono attardamenti barocchi, ha una pianta a croce greca con predominanza dello spazio centrale e della navata principale rispetto al transetto.  Attualmente è priva di arredi. L'altare maggiore era collocato a ridosso della parete piana concludente la navata principale. (rf.all.3). Sulle pareti che delimitano lo spazio ai lati dell'altare maggiore si trovano le aperture di accesso alle due cantorie sopraelevate su assito chiuse da balaustre prospicienti l'altare. Due altari minori erano in passato situati alle estremità del transetto: due nicchie ad esso prospicienti si aprono su entrambe le pareti delimitanti il transetto stesso. Ai piedi degli altari minori vi sono due pozzetti adibiti a sepoltura che in origine erano chiusi da botole. (rf.all.4). La copertura è costituita da una serie di volte a botte; in posizione centrale si erge una cupola su quattro pennacchi sferici sorretti da altrettanti pilastri ottagonali addossati alle pareti. (rf.all.5). L'edificio in generale presenta uno stato di degrado molto elevato evidenziato ancora maggiormente dallo sfondamento del tetto e dal conseguente crollo della volta sopra alla zona d'ingresso. (rf.all.6). All'esterno la facciata è decorata da lesene che la dividono in tre settori, di cui uno centrale più ampio.			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: Centrale a croce greca						
COPERTURE: Travatura lignea con manto in coppi						
VOLTE o SOLAI: Volte a botte; cupola e pennacchi sferici						
SCALE: Una rampa a tre alzate sul portale						
TECNICHE MURARIE: Struttura portante in mattoni						
PAVIMENTI: Quadrelle in cotto disposte diagonalmente						
DECORAZIONI ESTERNE: Lesene con cornicione e timpano in mattoni						
DECORAZIONI INTERNE: Volta e colonne decorate a tempera						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE: Pozzetti adibiti a sepoltura						

<b>ALLEGATI:</b>	<b>RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:</b>
<b>ESTRATTO MAPPA CATASTALE:</b> (All. n° 2) Fg. 41 lett. B	<b>FOTOGRAFIE:</b>
<b>FOTOGRAFIE:</b> (All. 7-9) n. 7 fotografie	
<b>DISEGNI E RILIEVI:</b>	<b>MAPPE - RILIEVI - STAMPE:</b>
<b>MAPPE:</b>	
<b>DOCUMENTI VARI:</b>	<b>ARCHIVI:</b>  Archivio Civico di Crescentino Archivio parrocchiale di Crescentino Archivio di Stato di Vercelli
<b>RELAZIONI TECNICHE:</b>	
<b>RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):</b>	

**COMPILATORE DELLA SCHEDA:**  
 Dott. Arch. LUIGI CARPEGNA  
 Viale Po, 104 - Tel. 0161/84.33.33  
 13044 CRESCENTINO  
*Carpegna Luigi*  
 DATA: 10-9-1979

**VISTO DEL SOPRINTENDENTE:**  


**REVISIONI:**

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Dagli atti del notaio Ferreri e dall'ordinato aut.o Monateri del 12 aprile 1777 si apprende che nel 1707 il vicario parrocchiale di Crescentino: Don Carlo Francesco Guerrera acquistò dal sig. Angelo Francesco Pessinis il sito dove ora sorge la chiesa per farne un cimitero.

Detta opera fu finanziata con le elemosine dei fedeli e fu appunto a causa di ciò che la costruzione subì frequenti interruzioni e ritardi, infatti la prima pietra venne posta solo nel 1763 da Giuseppe Brusotto.

Da un ordinato aut.o Bertolè nel 1770: 9 novembre, si apprende che a quei tempi la somma a disposizione ammontava a L. 846.16.06.

Da gli atti sopra citati risulta che si giunse al tetto solo nel 1777.

Il campanile fu eretto venti anni dopo nel 1797.

Nel 1836 la chiesa venne sconsacrata e abbandonata dopo la costruzione del nuovo cimitero. In seguito fu adibita a magazzino; attualmente essa è abbandonata.

---

SISTEMA URBANO:

La chiesa si affaccia su via Francesco Bena che collega piazza Vische con la tangenziale

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio prospetta lungo via Francesco Bena che non è architettonicamente caratterizzata da alcuna presenza edilizia di particolare rilevanza storico-formale.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

All'interno della chiesa si trovano tre lapidi: due sono dedicate alla famiglia Tournon ed una a don Carlo Massa, sacerdote crescentinese ivi sepolto nel 1794

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

M. De Gregori: "Inventario delle scritture della città di Crescentino; 1783".  
Atti del notaio E. Ferreri : vol. XIII

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 4.4.79					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE					X													
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI						X												
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI					X													
PARAMENTI																		
INTONACI INT.						X												
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5732	ITA:		SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE
ALLEGATO N. 1					

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)


A due terzi dell'altezza totale della facciata le lesene sono intersecate da due semicornicioni fortemente aggettanti, i quali traversano i due settori laterali minori. La facciata è chiusa in alto da un fastigio curvilineo a cornici mistilinee; al di sotto di esso, in linea con il portale, si apre un oculo ellittico sormontato da una moda natura mistilinea. Il portale è ad arco ribassato, leggermente strombato e sormontato da un architrave concavo a cornice mistilinea: l'architrave è sorretto da due piccole lesene con capitello ornato da due teste di putto. Nei due settori laterali, a metà altezza, si aprono due nicchie probabilmente occupate in origine da statue di santi. (rf.all. 7;8).

Il campanile, che si erge sopra l'intersezione d'angolo dei muri per tanti e riprende il motivo ornamentale a lesene della facciata, è alleggerito da quattro ampie aperture. Cornicione fortemente aggettante; copertura di forma piramidale.

La copertura esterna della chiesa è sormontata centralmente da quattro pareti in muratura, di ridotte dimensioni, coperte da un manto in coppi che, racchiudendo la cupola centrale, ne impediscono l'individuazione dall'esterno. (rf. all. 9).

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0001 5732	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 2				

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

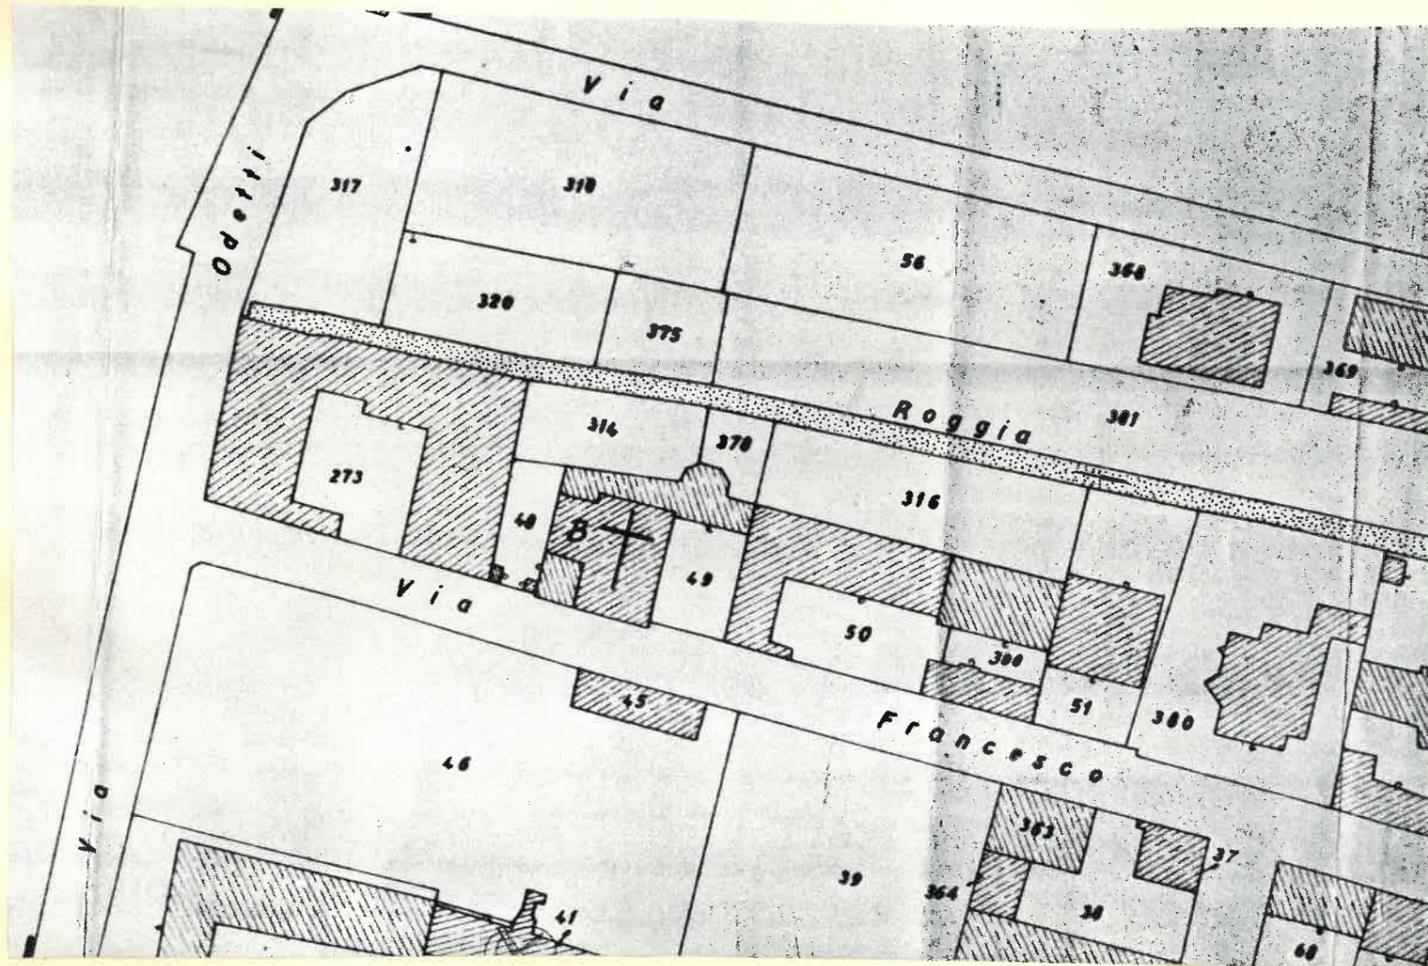

Estratto di mappa catastale  
 Comune di Crescentino  
 Fig. 41 lett. B

<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 <b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b> DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/00015732	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE
	ALLEGATO N. 3			
	Particolare del fondo della navata principale			
	(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)			



<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 <b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b> DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/00015732	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE
	ALLEGATO N. 4			
	Particolare del transetto			
	(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)			



(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5732	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 5		Particolare della cupola e delle volte		

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5732	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 6		Particolare dello sfondamento del tetto e del crollo della volta		

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/00015732	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHITT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 7		Particolare della parte superiore della facciata		

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



Particolare della parte superiore della facciata

<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		REGIONE
	01/0001 5732	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE
	ALLEGATO N. 8	Particolare del portale nella parte inferiore della facciata		

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		REGIONE
	01/0001 5732	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE
	ALLEGATO N. 9	Facciata prospiciente via Francesco Bena		

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



01/0001 5732  
A. FRANCESCO BENA